



Voyager 1602g

Leitor de bolso sem fio para captura de imagens por área


Guia de início rápido

Nota: Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre a limpeza do dispositivo.

Introdução

A bateria do leitor precisa estar totalmente carregada antes do primeiro uso. Ela pode ser carregada com uma fonte de alimentação ou por meio da conexão do cabo USB a um computador.


Carregar via fonte de alimentação:

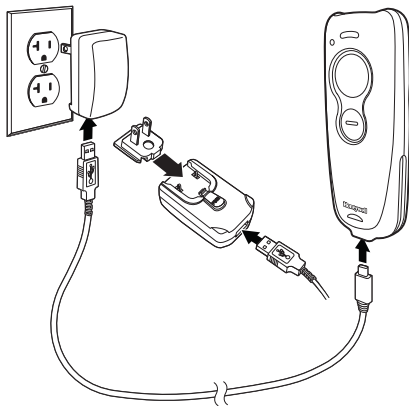

Nota: A fonte de alimentação precisa ser encomendada separadamente, se houver a necessidade.

Conectar o leitor a uma porta USB:


Desligue o computador antes de conectar o leitor e ligue-o quando o leitor estiver totalmente conectado.

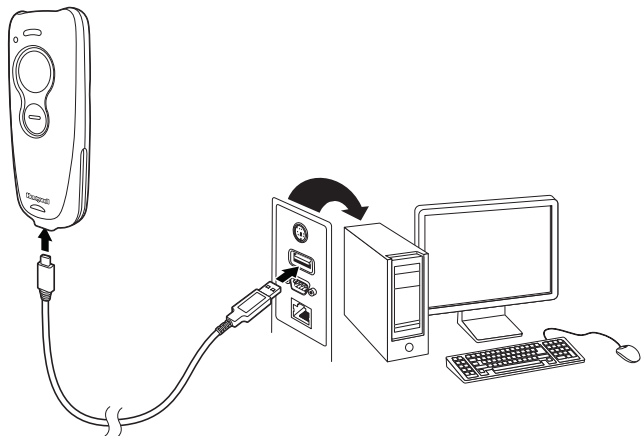

Nota: Se você usar o cabo USB para carregar o leitor, a corrente disponível ficará reduzida e o tempo de carga aumentará. É mais rápido carregar usando a fonte de alimentação.

Indicador de carga da bateria

Durante o carregamento da bateria, o LED pequeno na parte superior esquerda do leitor pisca na cor laranja. Quando a bateria está totalmente carregada, esse LED fica verde, sem piscar.

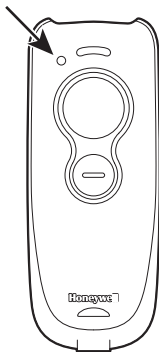

Técnicas de leitura

O leitor projeta um feixe que deve ser centralizado no código de barras, mas que pode ser posicionado em qualquer direção para se obter uma boa leitura.

Segure o leitor sobre o código de barras, pressione o botão e centralize o feixe no código.

O feixe fica menor quando o leitor está mais perto do código e maior quando está mais longe. Para obter uma leitura adequada, segure o leitor perto de códigos de barra menores e longe de códigos grandes.



Se o código de barras for muito reflexivo (por exemplo, laminado), incline o leitor em um ângulo que permita a leitura do código.

Nota: O leitor emite um clique ao tentar se conectar ao host. Se três bipes soarem após os cliques, o vínculo não terá sido estabelecido. Se o leitor emitir um bipe uma vez, o vínculo terá sido estabelecido.

Configurações de fábrica do produto

Leia o seguinte código de barras para redefinir o leitor com todas as configurações de fábrica do produto.



Configurações de fábrica do produto

Observação: Códigos de barra PDF e 2D só podem ser lidos pelo modelo Voyager 1602g2D e não podem ser lidos pelo modelo 1602g1D.

Uso do leitor com dispositivos Bluetooth

O leitor pode ser usado com um Honeywell Access Point (AP01-XXXBT) ou com outros dispositivos Bluetooth. Estão entre esses dispositivos computadores pessoais, laptops, tablets e dispositivos Apple®.

1. Leia o código de barras **Conexão de teclado Bluetooth HID** abaixo.



Conexão de teclado Bluetooth HID

2. Configure seu computador pessoal, laptop, tablet ou dispositivo Apple para buscar outros dispositivos Bluetooth. (Consulte o

Guia do usuário do dispositivo para obter instruções de emparelhamento.)

3. Depois que seu computador pessoal, laptop, tablet ou dispositivo Apple tiver localizado o scanner, selecione o nome de scanner Voyager 1602g na lista exibida. Alguns computadores pessoais, laptops ou tablets serão emparelhados automaticamente com o leitor. Se o seu dispositivo emparelhar automaticamente com o leitor, ele exibirá uma mensagem de êxito e não será necessário executar a próxima etapa.
4. Se o seu computador pessoal, laptop ou tablet não emparelhar automaticamente com o leitor, será exibido um PIN. O PIN deverá emparelhar em até 60 segundos. É preciso ler rapidamente o código PIN Bluetooth abaixo, ler o(s) código(s) de barras numérico(s) do código PIN nos [Códigos de programação](#) e depois ler o código de barras **Salvar**.



Código PIN Bluetooth

Desconectar do host e conectar a um ponto de acesso

Se o seu leitor estiver conectado diretamente a um iPad, smartphone ou laptop, você precisará desconectá-lo para se comunicar com um ponto de acesso. Leia o código de barras **Desconexão de teclado Bluetooth HID** para desvincular o leitor do host vinculado atualmente. Leia o código de barras de vínculo no Ponto de acesso para vincular novamente o leitor.



Desconexão de teclado Bluetooth HID

País do teclado

O padrão de layout do teclado é de um teclado dos Estados Unidos. Para alterar esse layout, leia o código apropriado de país do teclado.



Bélgica



Dinamarca



Finlândia



França



Alemanha/Áustria



Grã-Bretanha



Itália



Noruega



Espanha



Suíça



EUA
(Padrão)

Por padrão, para os caracteres abaixo, são usadas no país as seguintes substituições de caracteres: # \$ @ [\] ^ ' { | } ~ Consulte a tabela Substituições de caracteres ISO 646 em seu Guia do usuário para ver quais são as substituições de caracteres de cada país.

Nota: Para obter uma lista completa de códigos de país, consulte o Guia do usuário de seu produto em nosso site, www.honeywellaidc.com.

Sufixo

Se quiser inserir um retorno de carro depois do código de barras, leia o código de barras **Adicionar sufixo CR**. Para adicionar uma tabulação após o código de barras, faça a leitura do código **Adicionar sufixo Tab**. Caso contrário, faça a leitura do código de barras **Remover sufixo** para remover os sufixos.



Adicionar sufixo CR



Adicionar sufixo Tab



Remover sufixo

Para outras configurações de prefixo e sufixo, consulte o Guia do usuário de seu produto em nosso site, www.honeywellaidc.com.

Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias

Leia o seguinte código de barras se quiser adicionar um prefixo de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.



Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias
(Temporário)

Nota: Para obter uma lista completa de IDs de código, consulte o Guia do usuário de seu produto em nosso site, www.honeywellaidc.com.

Códigos de barras 1D de má qualidade

Esta configuração melhora a capacidade de o leitor reconhecer códigos de barras lineares danificados ou mal impressos. Quando **Leitura de códigos de barras 1D de má qualidade ligado** é lido, a leitura de códigos de barra lineares de má qualidade melhora, mas a rapidez do leitor diminui, tornando-o menos agressivo quando usado com códigos de boa qualidade. Essa configuração não afeta a leitura de códigos de barras 2D.



Leitura de códigos de barras
1D de má qualidade ligado



Leitura de códigos de barras 1D
de má qualidade desligado
(Padrão)

Volume do bipe - Boa leitura

Os códigos de volume modificam o volume do bipe emitido pelo leitor em uma leitura adequada.



Baixo



Médio



Alto
(Padrão)



Desligado

Instruções sobre o editor de formato de dados

Veja a seguir instruções resumidas sobre a inserção de um formato de dados. Para obter instruções completas, consulte o Guia do usuário, disponível em nosso site, www.honeywellaidc.com.

1. Faça a leitura do símbolo **Inserir formato de dados**.
2. Formato principal/alternativo: faça a leitura de **0** para Formato principal.
3. Tipo de terminal: faça a leitura de **099** para qualquer tipo de terminal.
4. ID do código: faça a leitura de **99** para qualquer tipo de código de barras.
5. Comprimento: faça a leitura de **9999** para códigos de barras com qualquer comprimento.
6. Comandos do Editor: use os códigos de programação a seguir.
7. Faça a leitura de **Salvar** para salvar suas entradas.



Inserir formato de dados



Limpar todos os formatos
de dados



Salvar

Códigos de programação



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Salvar

EZConfig-Scanning

Para acessar recursos adicionais do leitor, use o EZConfig-Scanning, uma ferramenta de software de configuração on-line, disponível em nosso site www.honeywellaidc.com.

Assistência técnica

Informações de contato para suporte técnico, manutenção de produtos e reparos podem ser encontradas em www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

Para obter informações sobre a garantia, vá para www.honeywellaidc.com e clique em **Resources (Recursos) > Warranty (Garantia)**.

Patentes

Para obter informações sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Documentação do usuário

Para obter versões localizadas deste documento e fazer o download do Guia do usuário, visite www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2015-2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com